
Gainscha
Reliable and Innovative


快速安装指南

热感式 / 热转式 条形码打印机

GI-PLUS 系列






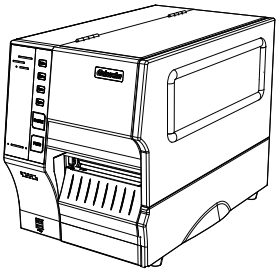


请在操作打印机之前阅读此安装指南，
并保管好您的安装指南以便随时查阅。

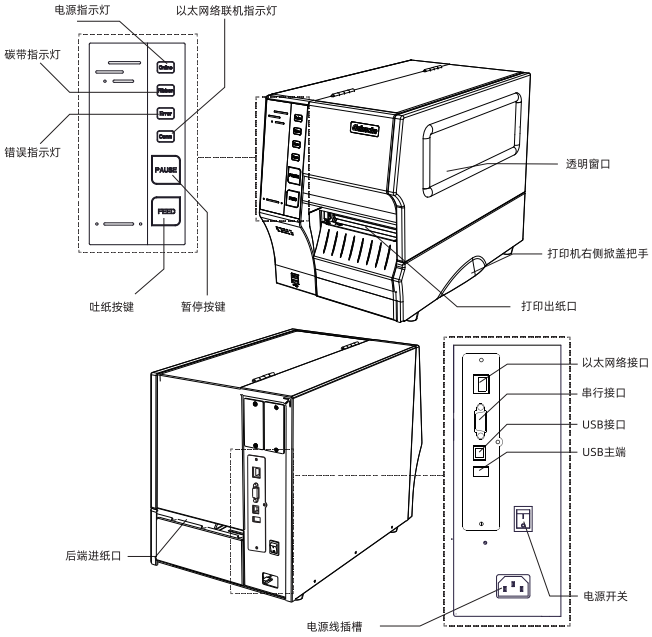



注意：
图片中显示的打印机传输接口会依据您购买的型号而有所差异，
实际传输接口请参考产品规格书。


安装纸张

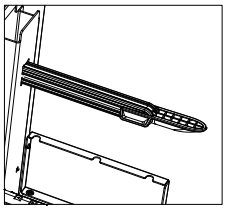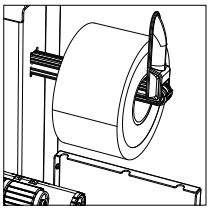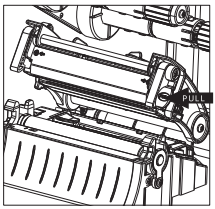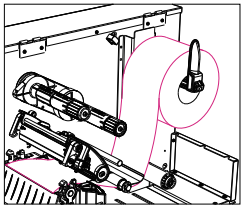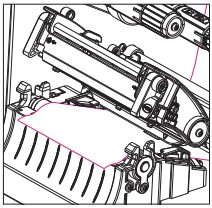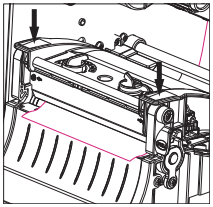		
1.将纸张固定杆向右推至最底，再向下平放。	2.将标签纸安装于纸张供应轴，并使用卷标卷固定杆固定卷标纸。	3.依照途中箭头方向拉开印字头开盖钩。
		
4.将卷标纸穿过导纸通道，并通过间隙黑标传感器，向印字头出口拉出到橡胶滚轮位置。（请参照后面的”纸张安装路径”图标）	5.调整前导纸器，使其适于标签纸宽度。调整间隙黑标传感器，请确认纸张的间隙（或黑标）有通过该传感器下方位置。	6.依图示按下印字头盖的两端，关闭印字头盖并确认纸张有通过传感器位置。

P/N:1.27.00.00315

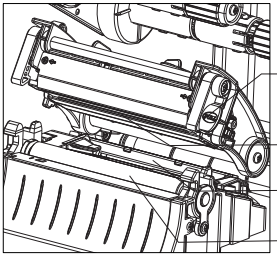


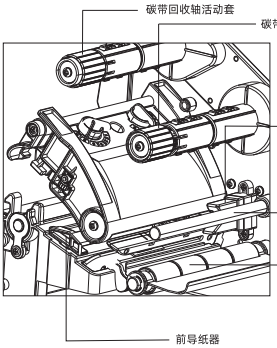

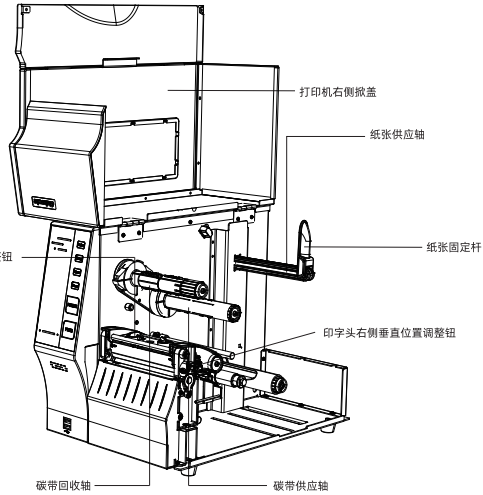


*若您需要更详尽的打印机操作信息，请参阅CD中的《使用说明手册》。
*打印机规格，配件，零件和程序内容请以实体机为主，如有变更，恕不另行通知。


安装碳带

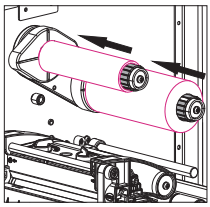


1.掀起打印机右盖板，将碳带及空纸卷分别安装于碳带供应轴及碳带回收轴上。

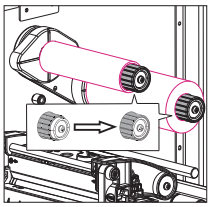

2.将碳带供应轴和回收轴的活动套向外拉出。

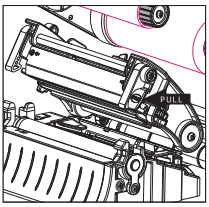


3.依照图中箭头方向拉开印字头开盖钩。

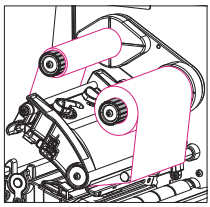


4.碳带前端经过碳带导杆下方并穿过碳带传感器后往前拉出。


（请参见后面的 "碳带安装路径"图标）。

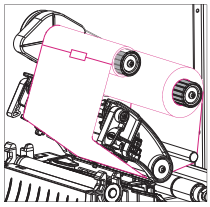

5.将碳带前端平整无皱褶的粘贴固定于空纸卷上。

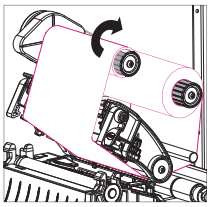

6.用手卷动碳带回收轴3~5下使碳带完全呈现平滑张紧状态为止。

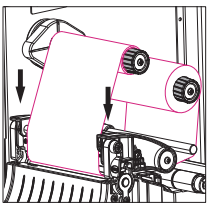

7.依图示按下印字头盖的两端，关闭印字头盖并确认开盖钩卡入沟槽内，进入完全闭合状态。

碳带和纸张安装路径

